

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV

Termékcsalád: Fali Kazánok
Termékcsoport: Beépített tárolóval
Modellek: B 60 literes tárolóval

Első kiadás, 2003. július



5.5.2 Zárt égésterűek

Led kombinációk						Hiba
30	40	50	60	70	80	
						Az elsődleges hőcserélő túlmelegedett
						Leállás gyújtás kimaradás miatt (gyújtóelektróda köre nyitva van, nincs gázellátás, szonda működési rendellenesség, ...)
						Fagyvédelem biztonság. Hőmérséklet NTC1<7°C. Szivattyú ON (NTC1>15°C hőmérsékletig)
						Fagyvédelem biztonság. Hőmérséklet NTC1<4°C. Szivattyú és főégő ON (NTC1>15°C hőmérsékletig)
						Nincs keringés a rendszerben (Δt NTC1-NTC2 $\geq 40^{\circ}\text{C}$)
						Nincs víz a rendszerben (Δt NTC1-NTC2 $\geq 10^{\circ}\text{C}$)
						Használati víz szonda köre nyitva van
						Használati víz kör rövidzárlat
						Fűtési kör előremenő ág szonda nyitva van
						Fűtési kör előremenő ág szonda rövidzárlat
						Fűtési kör visszatérő ág szonda nyitva van
						Fűtési kör visszatérő ág szonda rövidzárlat
						Újragyújtási kísérlet működő főégő mellett
						Elektromos rendszer hiba: 1,25A biztosíték hiba
						Füstgáz nyomáskapcsoló érintkezője nem zár (1 perc múltán)
						Füstgáz nyomáskapcsoló érintkezője nem nyit ki a ventilátor leállása után
						Tároló tartály szonda nyitva van
						Tároló tartály szonda rövidzárlat
						Tároló tartály hőmérséklet túl magas (Hőmérséklet NTCB > 80°C)
						Rendellenes kommunikáció a BLX-MCU és MLX-MOD kártyák között